



technické informace

OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY · TESLA PARDUBICE n.p. · závod PŘELOUČ, tel.2641, linka 237, dálhopis 019238

s r p e n 1973

číslo

8

Mechanické změny u mgf řady B5, B54, B56, B58, B588.

1/ Původní setrvačnick, skládající se ze tří dílů byl změněn na setrvačnick z 1 kusu. Jakékoliv záměny u přístrojů s novým nebo starým setrvačnickem jsou možné bez úpravy.

Setrvačnick /nový/ 2 PF 881 16 se montuje u všech přístrojů řady B5 s datem vyskladnění po 1.březnu 1973.

2/ Pro stále se vyskytující závady ve spojkách /ohýbání a obrušování gumiček/, byly tyto díly změněny, a to následovně: nová řemenice a nový třecí kotouč s gumičkami tvoří spolu jeden celek, zajištěný pojistným kroužkem. Budete-li nahrazovat původní třecí kotouč s gumičkami novým provedením, je nutno vyměnit i příslušnou řemenici.

Pravá spojka: třecí kotouč s gumičkami 2 PF 248 41
řemenice s drážkou /pro řemen/ 2 PA 884 22
drátový pojistný kroužek \varnothing 10 mm ČSN 02 2925.2

Levá spojka: třecí kotouč s gumičkami 2 PF 248 40
řemenice bez drážky 2 PA 884 23
drátový pojistný kroužek \varnothing 10 mm ČSN 02 2925.2

Montuje se u všech přístrojů řady B 5 s datem vyskladnění po 1.8.1973.