


14. PŘÍLOHY

14. ПРИЛОЖЕНИЯ


14. ENCLOSURES

Pohled na odkrytovaný přístroj shora
Вид открытого прибора сверху
View of discovered instrument from above

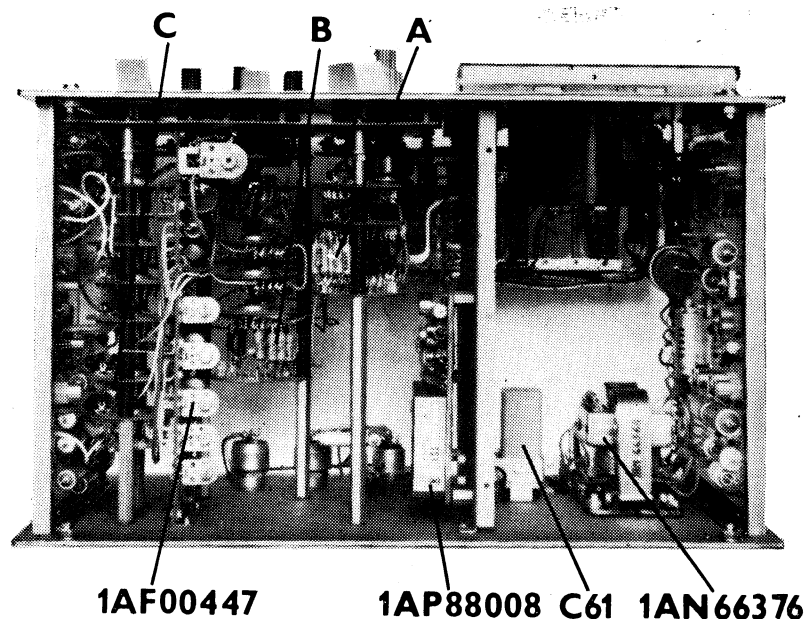

1AF 004 47 —	Jednotka montážní	— монтажный блок	— Mounting unit
1AN 663 76 —	síťový transformátor	— сетевой трансформатор	— Mains transformer
1AF 011 81 —	operační zesilovač	— операционный усилитель	— Operational amplifier
C61 —	síťový filtr	— сетевой фильтр	— Mains filter
A —	řadič A	— переключатель A	— Selector switch A
B —	řadič B	— переключатель B	— Selector switch B
C —	řadič C	— переключатель C	— Selector switch C


Pohled na odkrytovaný přístroj zespodu
Вид открытого прибора снизу
View of discovered instrument from below

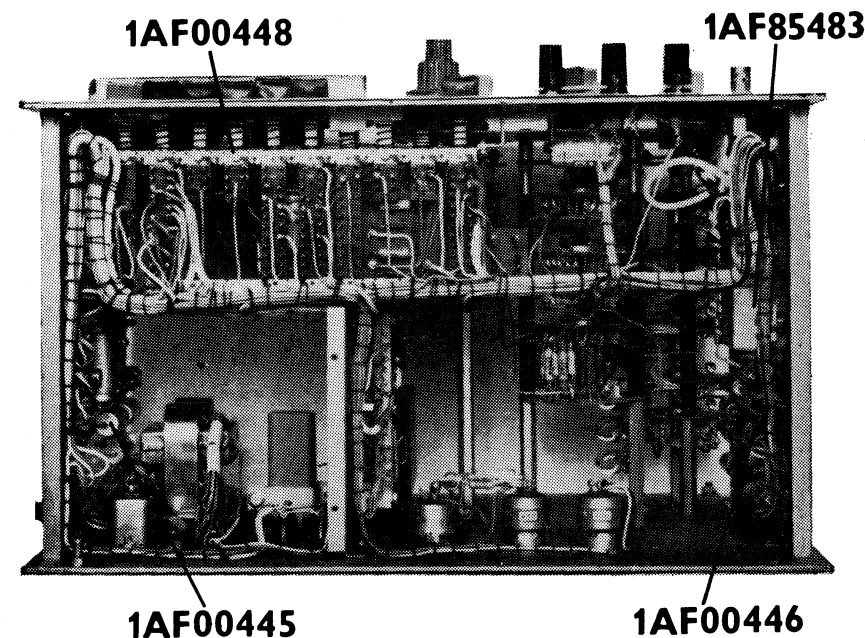


1AF 004 45 —	jednotka montážní	— монтажный блок	— Mounting unit
1AF 004 46 —	jednotka montážní	— монтажный блок	— Mounting unit
1AF 004 48 —	tlačítková souprava	— кнопочник	— Push-button assembly
1AF 854 83 —	jednotka montážní	— монтажный блок	— Mounting unit

Montážní jednotka
Монтажный блок
Mounting unit

1AF 004 45

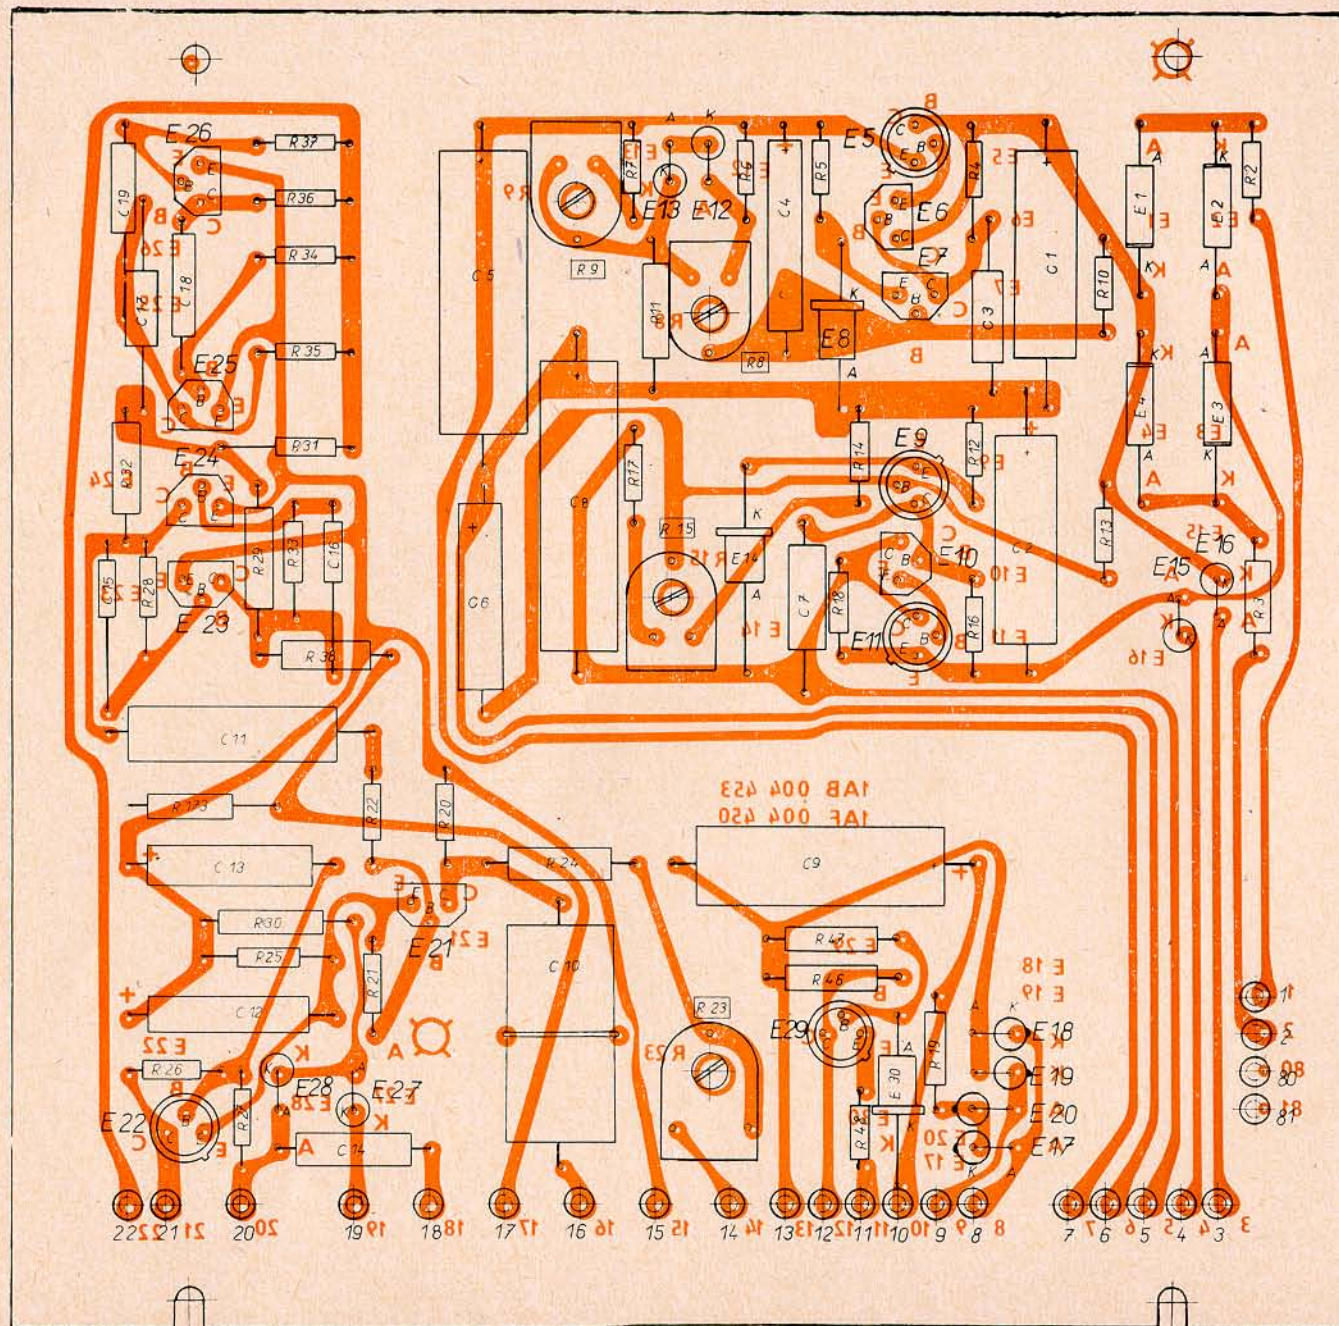

BM 518/2

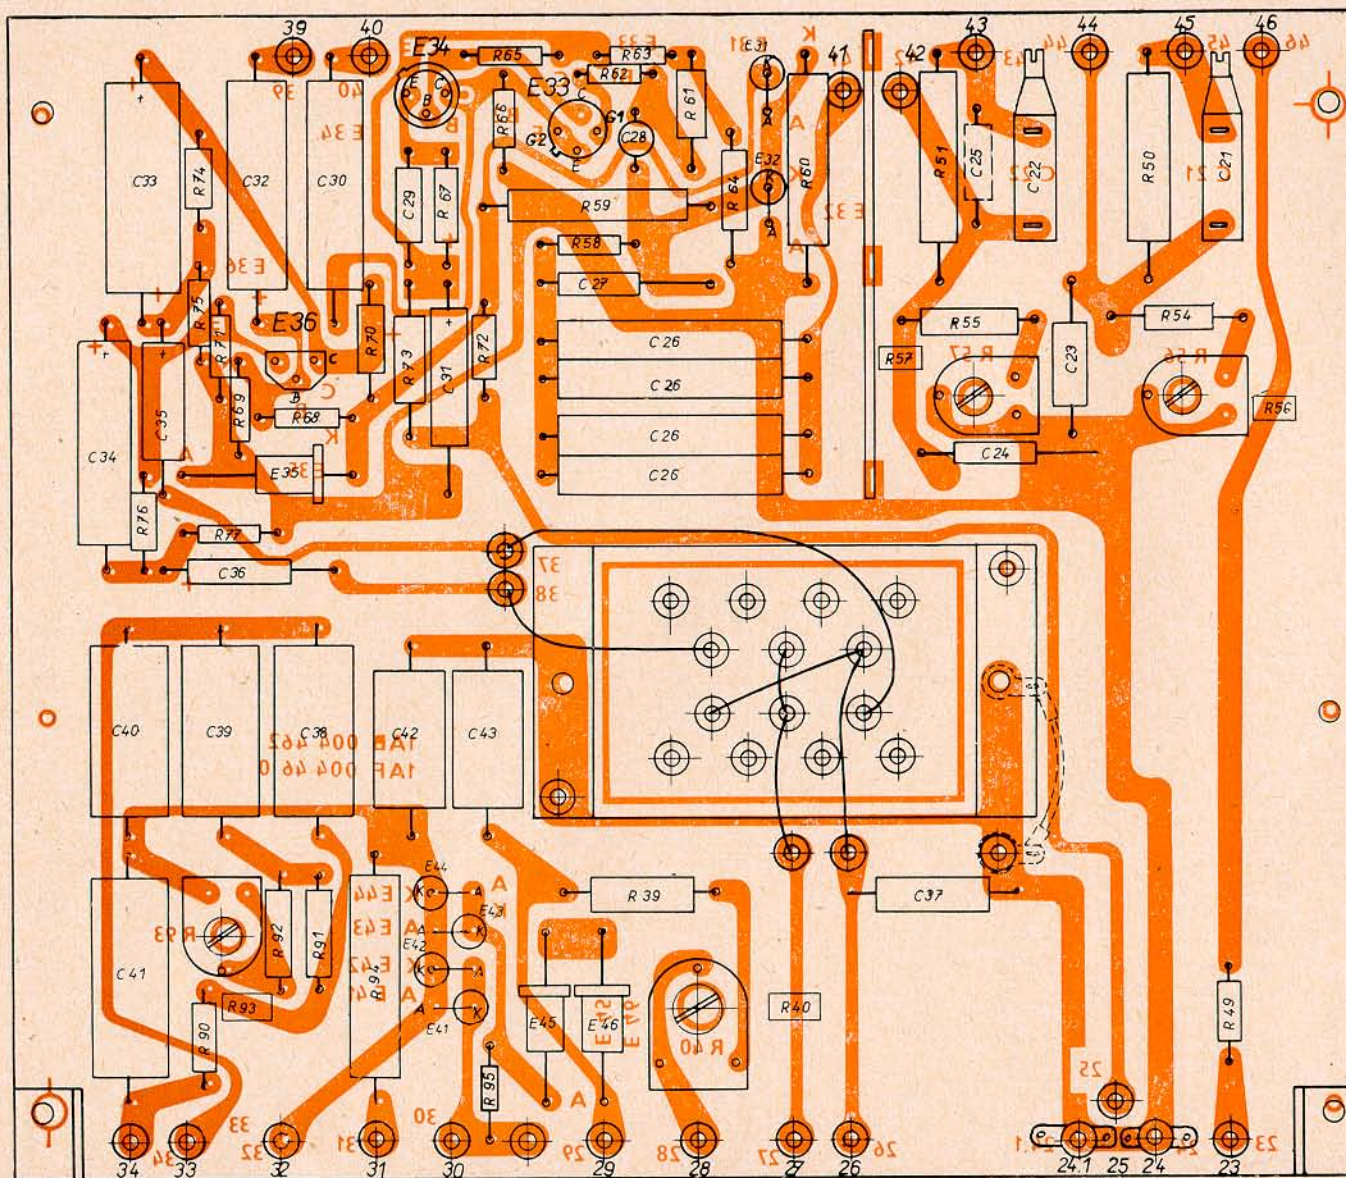


Montážní jednotka
Монтажный блок
Mounting unit

1AF. 004 46


Montážní jednotka
Монтажный блок
Mounting unit


1AF 004 47

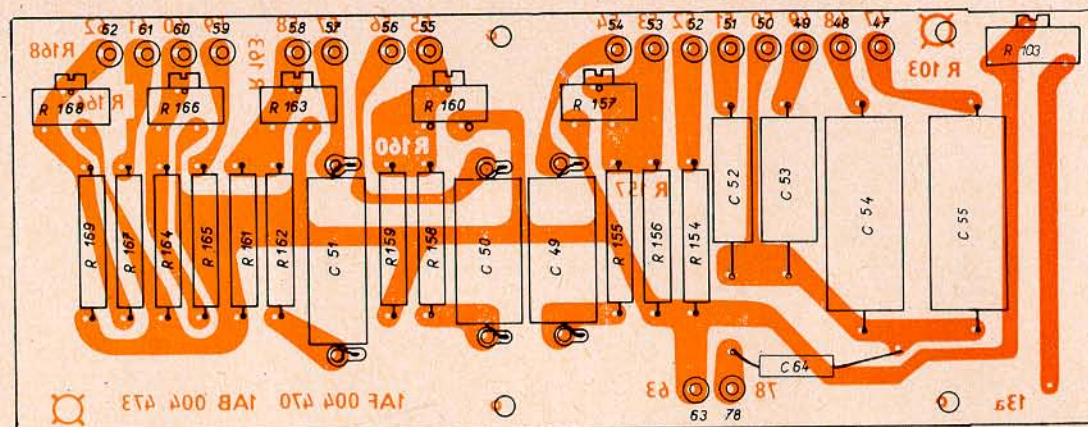


Propojená tlačítka
Соединенные кнопки
Interconnected push-buttons

1AF 004 48

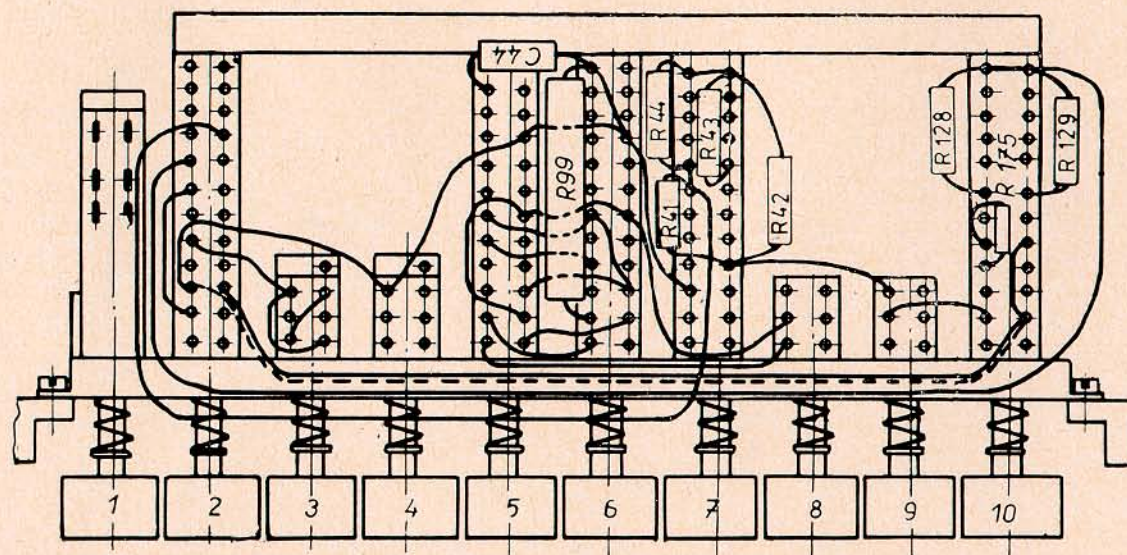

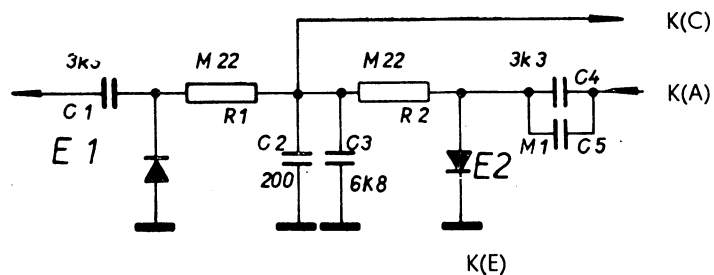

E1, E 2

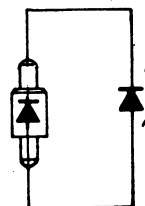


1AK 058 67

Sonda
Зонд
Probe

Překlad nadpisů na schématu zapojení
Перевод надписей на схеме включения
Translation of terms given in the diagram


na svorku A přímo	— к зажиму A прямо
max. R	— макс. R
na zemnicí svorku 1	— к заземляющему зажиму 1
nula I	— ноль I
nula U	— ноль U
na zdrojovou desku	— к пластине источника (отсюда
(odtud spojku na zesil. desku)	соединение к пластине усилителя)
korekce přívodů	— коррекция подводов
registr. přístroj	— регистрирующий прибор
baterie	— батарея
kalibrace 30 mV	— калибровка 30 мВ
zvláštní zem	— особенное заземление
VF sonda	— зонд ВЧ
pohled shora	— вид сверху
označení tlačítek	— обозначение кнопок
spoje a tlačítka označené šipkou	— соединения и кнопки обозначенные
pájeny pájkou kadmiovou	стрелкой паяны припоем кадмия
sít	— сеть
filtr	— фильтр

— Directly to the terminal A
— max. R
— To the earthing terminal 1
— Zero I
— Zero U
— To the power supply board (from here connection to the amplifier board)
— Lead correction
— Graphic instrument
— Battery
— Calibration 30 mV
— Separate earth
— HF probe
— View from above
— Designation of push-buttons
— Connections and push-buttons designed with arrow are soldered by a cadmium solder
— Mains
— Filter

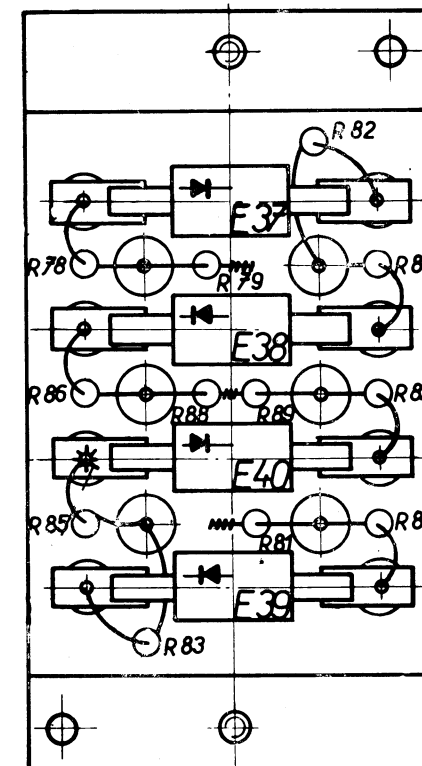

Montážní jednotka
Монтажный блок
Mounting unit

1AF 854 83

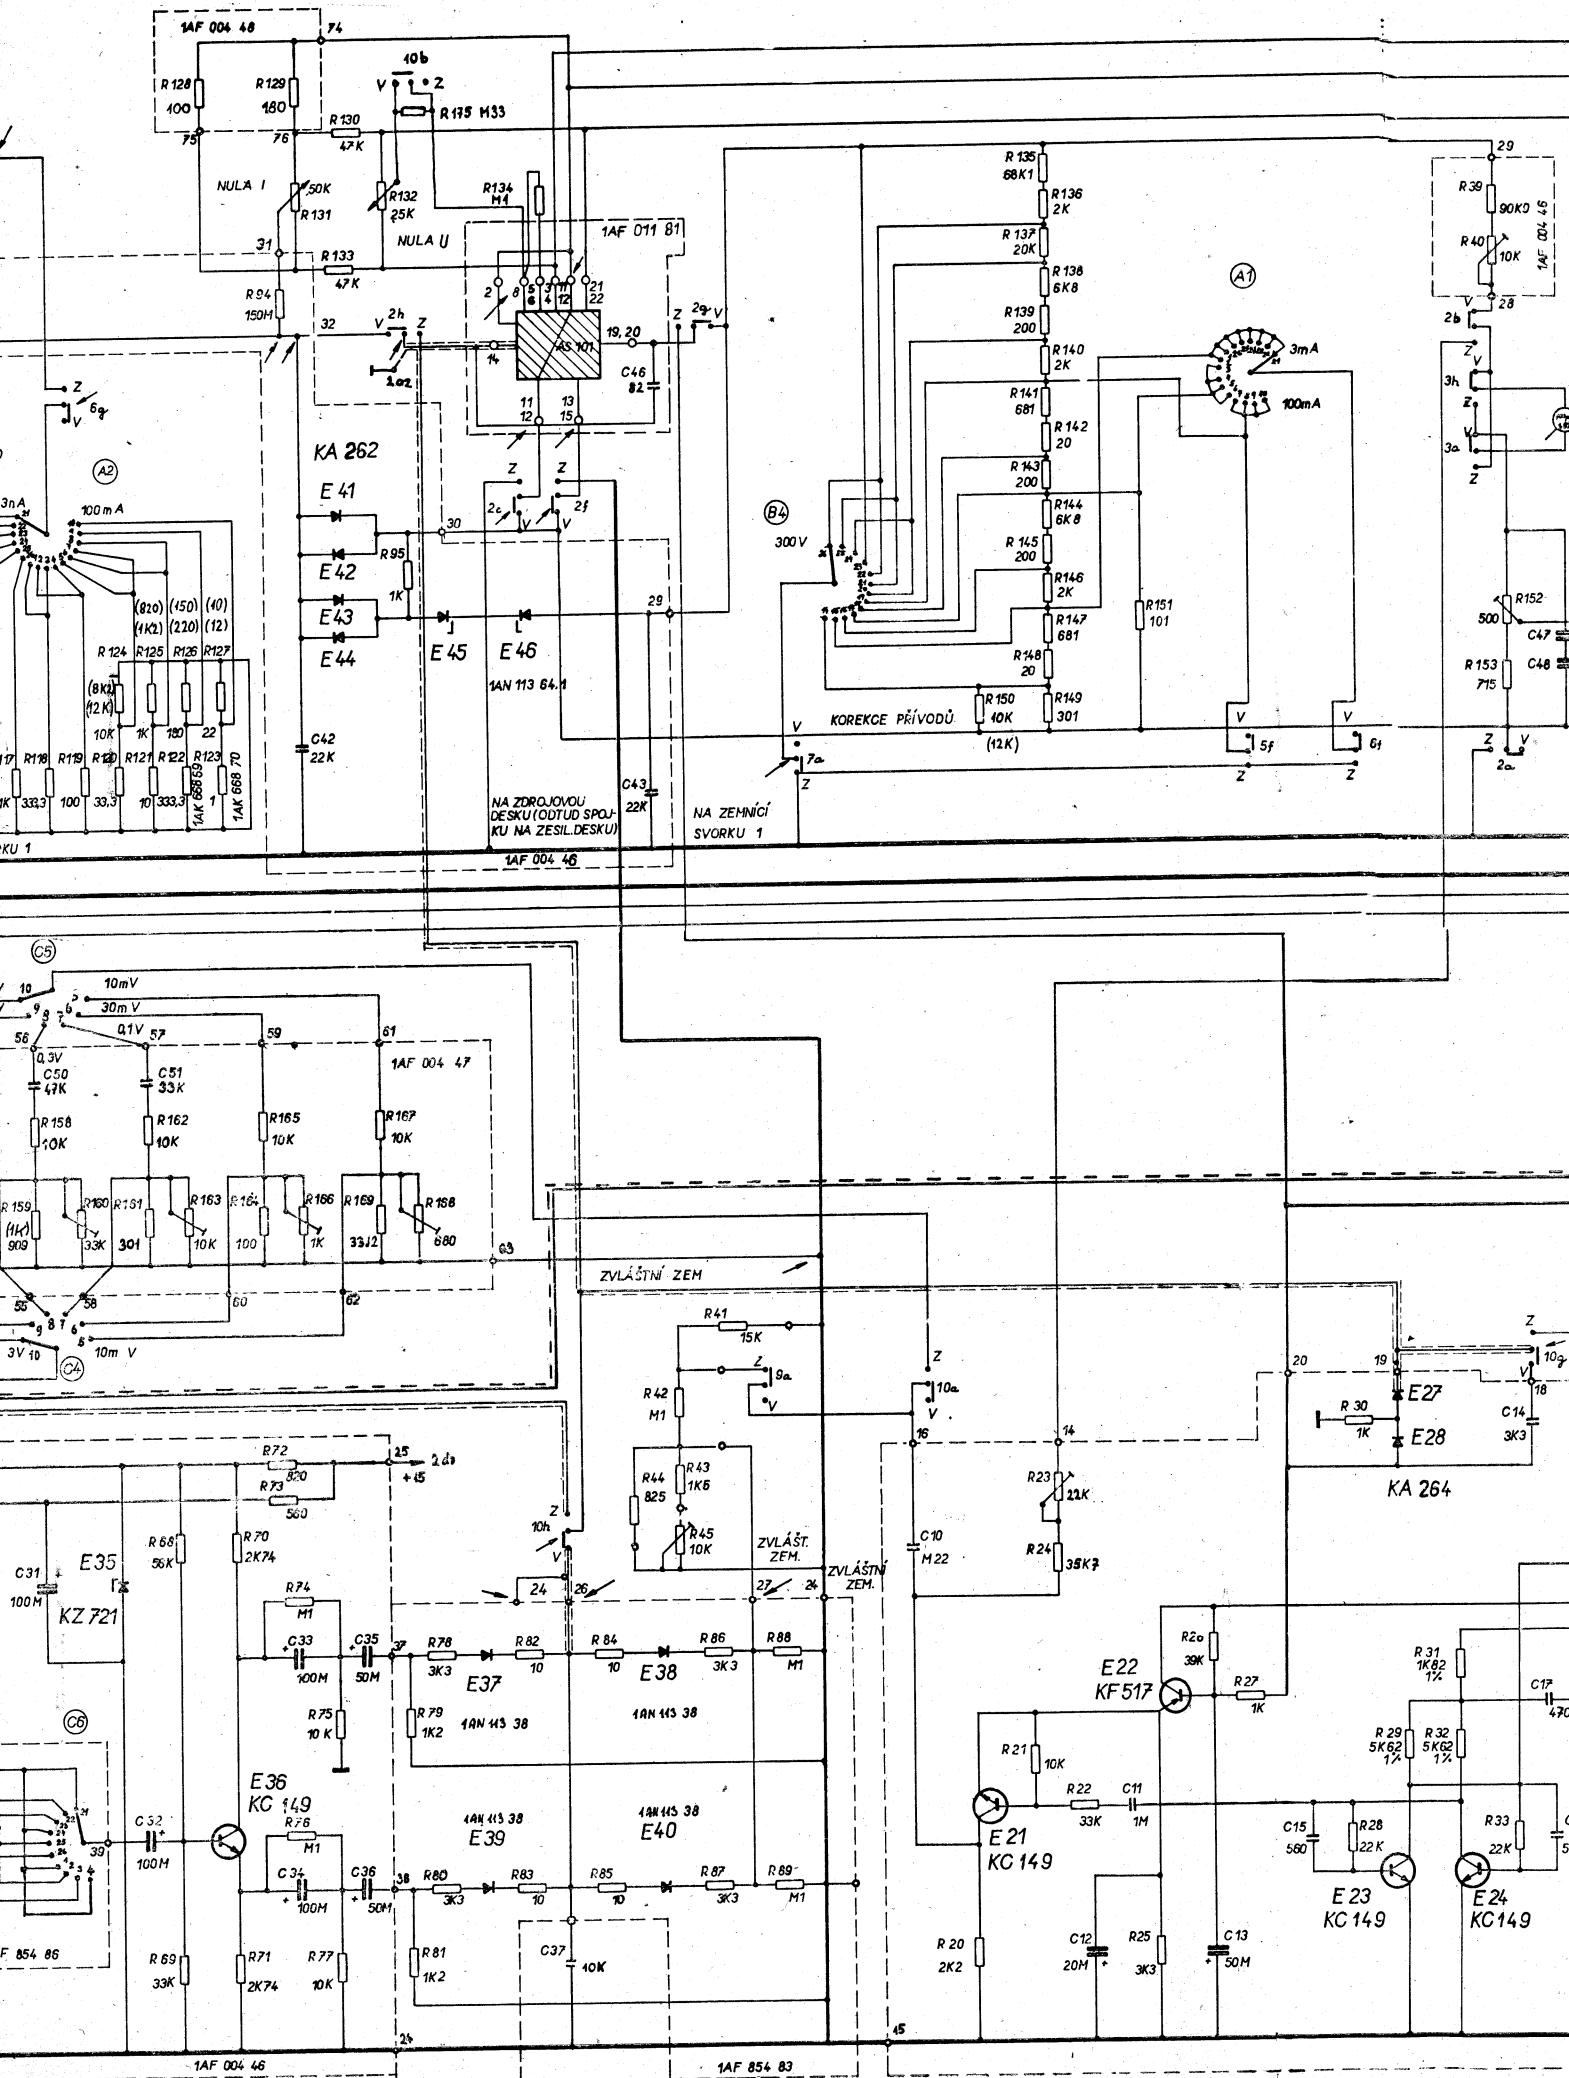

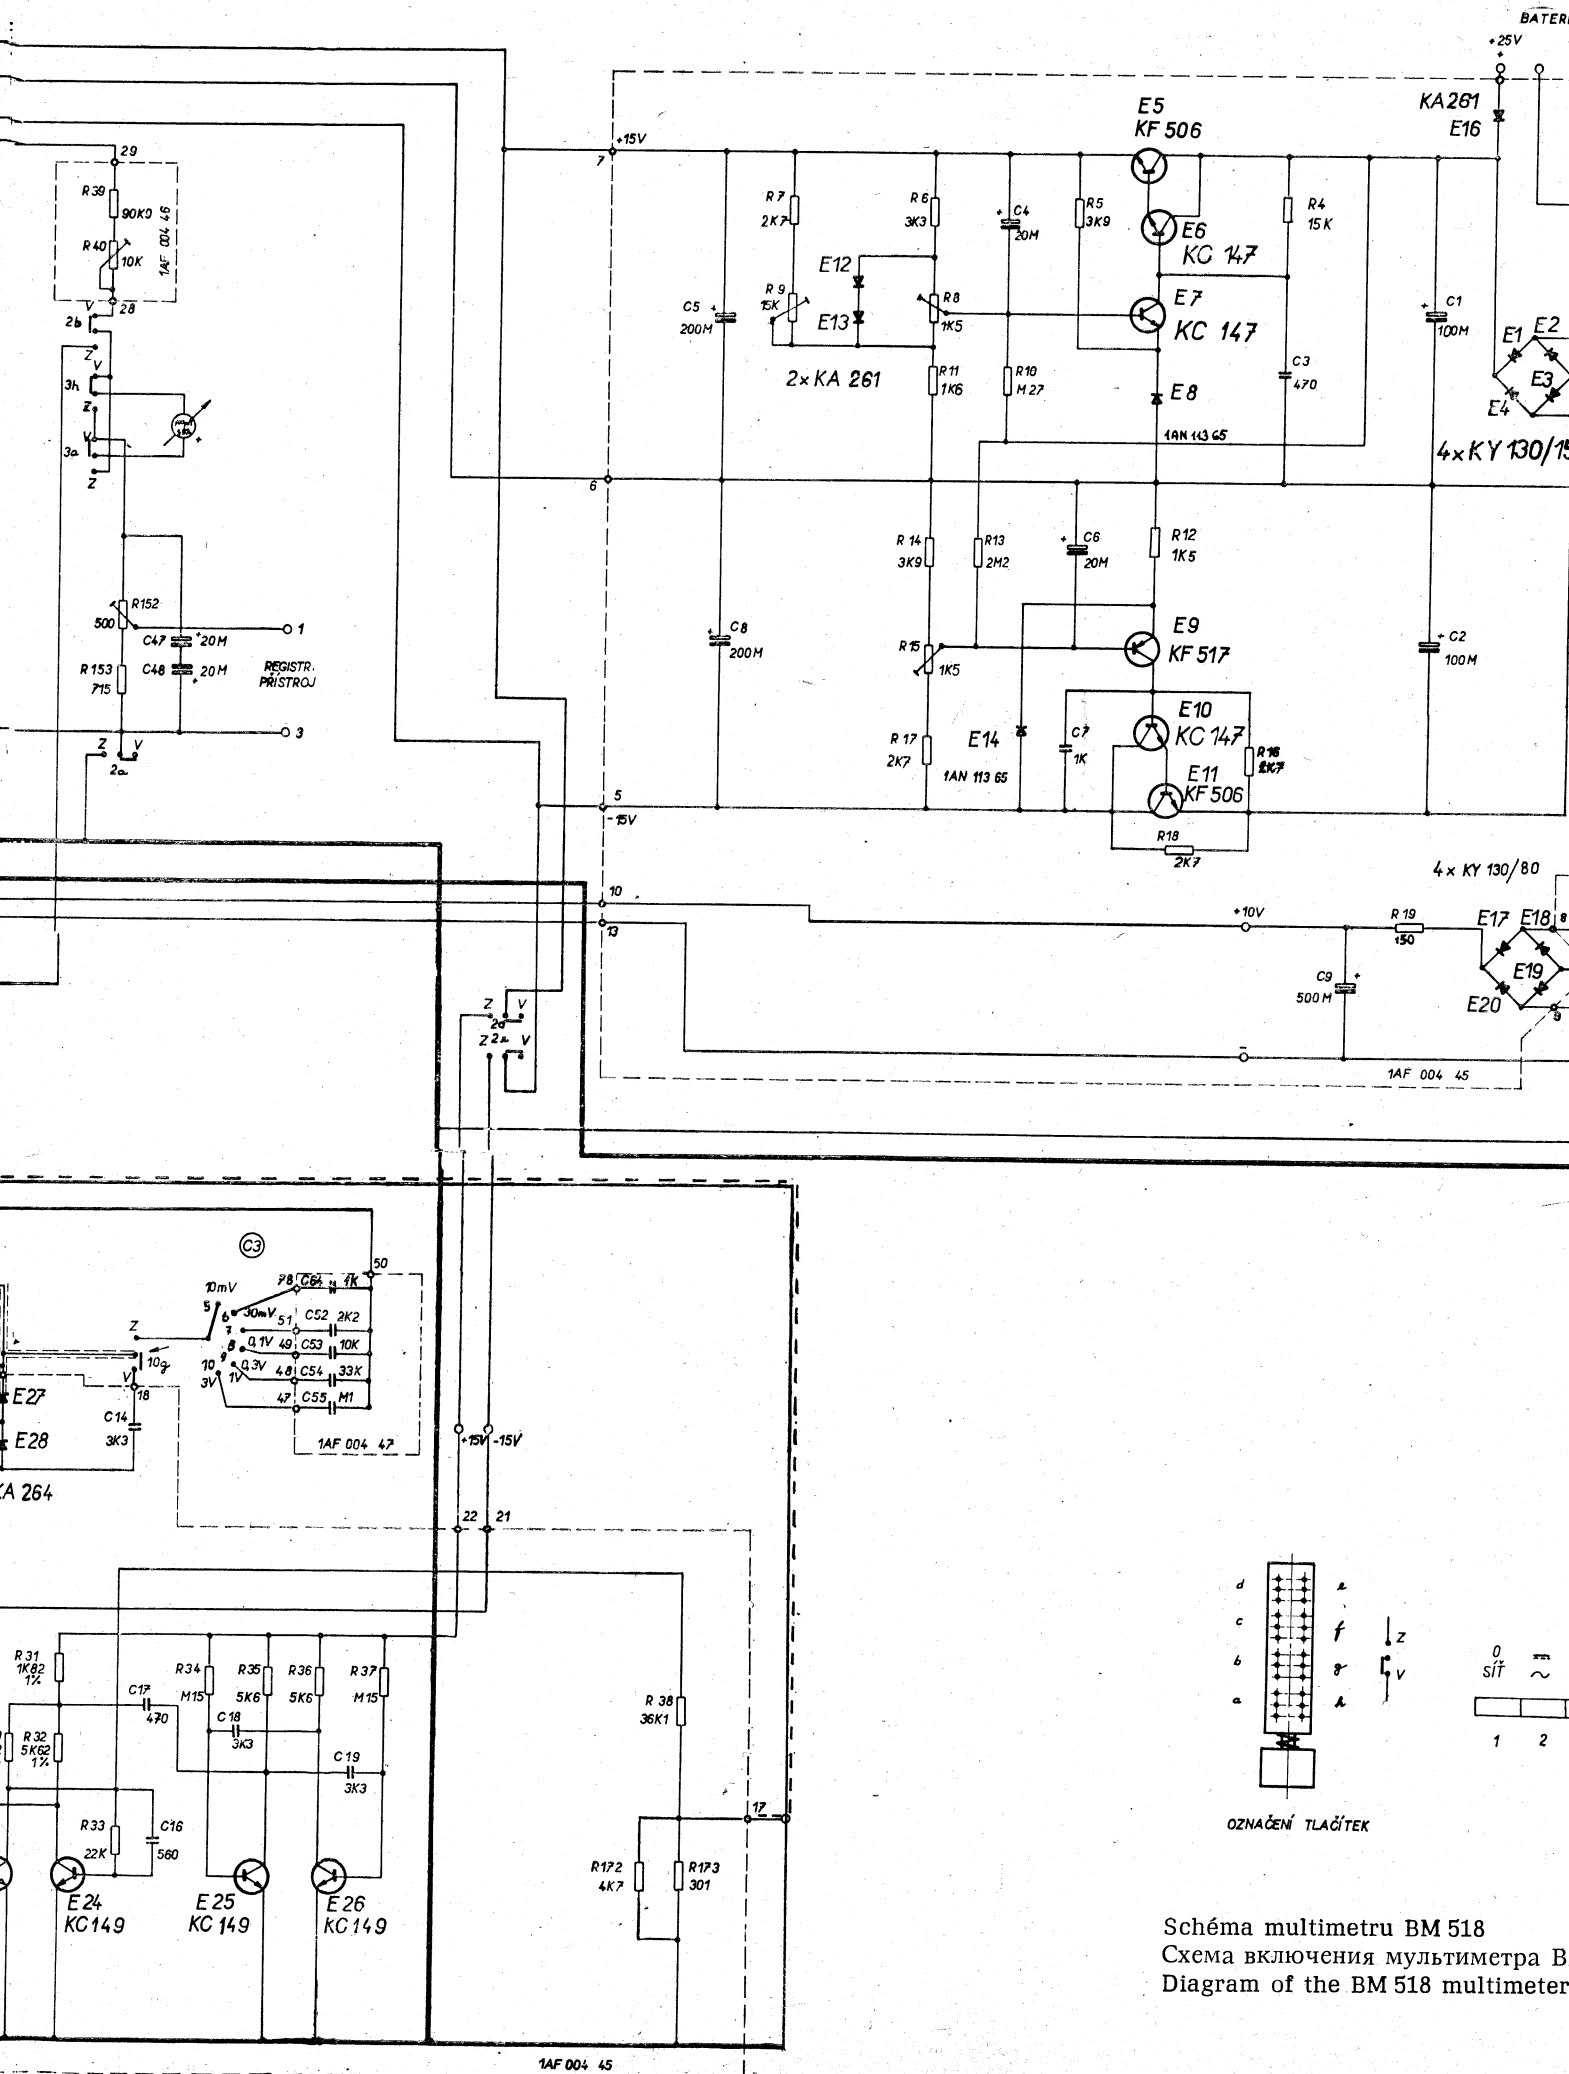


Schéma multimetru BM 518
 Схема включения мультиметра В
 Diagram of the BM 518 multimeter

